

Tester autobaterií

BST100 • BST500 • BST600

Příručka k řešení problémů

Řešení problémů

Problém	Řešení
Tester se po připojení k baterii nezapne	Změřte napětí baterie multimetrem; pokud je nižší než 9 V, baterii nabijte. Netestujte baterie s napětím nad 35 V. Pokud závada přetrvává, kontaktujte prodejce (sunnysoft.cz).
Tlačítka nereagují	Špatný kontakt nebo spínač znečištěný prachem. Chraňte přístroj před prachem, vlhkem a mastnotou. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce (sunnysoft.cz).
Výsledky se u téže baterie mezi měřeními výrazně liší	Špatný kontakt svorek s póly baterie. Při měření ve vozidle odpojte baterii od vozidla a svorky testeru připojte přímo na póly. Pokud je hodnota CCA příliš nízká, zkontrolujte, zda u 12V baterie není zvolen režim 24 V — zvolte režim 12 V.
Žádné zobrazení nebo žádný výsledek	Napětí baterie nižší než 11,9 V → před dalším měřením nabijte. Špatný nebo uvolněný kontakt → svorky pevně a celou plochou připněte na póly. Přerušený vodič nebo svorka → kontaktujte prodejce (sunnysoft.cz).
Zaseknutý papír v tiskárně	Kryt tiskárny není správně zavřený, ozubená kola prokluzují → zavřete kryt, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí. Deformovaný kryt → kontaktujte prodejce (sunnysoft.cz).
Tiskárna netiskne nebo nereaguje	Závada tiskové desky nebo tiskárny → kontaktujte prodejce (sunnysoft.cz).
Tiskárna funguje, ale nic nevytiskne	Papír vložen obráceně → vložte termopapír správně. Tisk je rozmazaný → vyměňte termopapír za nový.

Překlad a vydání: Sunnysoft.cz

Tester autobaterií

BST100 • BST500 • BST600

Príručka na riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Tester sa po pripojení k batérii nezapne	Zmerajte napätie batérie multimetrom; ak je nižšie než 9 V, batériu nabite. Netestujte batérie s napätím nad 35 V. Ak porucha pretrváva, kontaktujte predajcu (sunnysoft.cz).
Tlačidlá nereagujú	Zlý kontakt alebo spínač znečistený prachom. Chráňte prístroj pred prachom, vlhkom a mastnotou. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu (sunnysoft.cz).
Výsledky sa pri tej istej batérii medzi meraniami výrazne líšia	Zlý kontakt svoriek s pólmi batérie. Pri meraní vo vozidle odpojte batériu od vozidla a svorky testera pripojte priamo na póly. Ak je hodnota CCA príliš nízka, skontrolujte, či pri 12V batérii nie je zvolený režim 24 V — zvolte režim 12 V.
Žiadne zobrazenie alebo žiadny výsledok	Napätie batérie nižšie než 11,9 V → pred ďalším meraním nabite. Zlý alebo uvoľnený kontakt → svorky pevne a celou plochou pripnite na póly. Prerušený vodič alebo svorka → kontaktujte predajcu (sunnysoft.cz).
Zaseknutý papier v tlačiarňi	Kryt tlačiarne nie je správne zatvorený, ozubené kolesá prešmykujú → zatvorte kryt, kým nezačujete zreteľné cvaknutie. Deformovaný kryt → kontaktujte predajcu (sunnysoft.cz).
Tlačiareň netlačí alebo nereaguje	Porucha tlačovej dosky alebo tlačiarne → kontaktujte predajcu (sunnysoft.cz).
Tlačiareň funguje, ale nič nevytlačí	Papier vložený naopak → vložte termopapier správne. Tlač je rozmazaná → vymeňte termopapier za nový.

Preklad a vydanie: Sunnysoft.cz

Akkumulátorteszter

BST100 • BST500 • BST600

Hibaelhárítási útmutató

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A teszter az akkumulátorhoz csatlakoztatva nem kapcsol be	Mérje meg az akkumulátor feszültségét multiméterrel; ha 9 V alatt van, töltsse fel. Ne teszteljen 35 V feletti akkumulátort. Ha a hiba fennáll, forduljon a forgalmazóhoz (sunnysoft.cz).
A gombok nem reagálnak	Rossz érintkezés vagy portól szennyezett kapcsoló. Óvja a készüléket a portól, nedvességtől és zsírtól. Ha a probléma fennáll, forduljon a forgalmazóhoz (sunnysoft.cz).
Az eredmények ugyanazon akkumulátornál mérésenként jelentősen eltérnek	A csipeszek rosszul érintkeznek a pólusokkal. Járműben végzett mérésnél válassza le az akkumulátort a járműről, és a csipeszeket közvetlenül a pólusokra csíptesse. Ha a CCA-érték túl alacsony, ellenőrizze, hogy 12 V-os akkumulátornál nincs-e 24 V-os mód kiválasztva — válassza a 12 V-os módot.
Nincs kijelzés vagy nincs eredmény	Az akkumulátor feszültsége 11,9 V alatt → mérés előtt töltsse fel. Rossz vagy laza érintkezés → a csipeszeket szilárdan, teljes felületükkel csíptesse a pólusokra. Megszakadt vezeték vagy csipesz → forduljon a forgalmazóhoz (sunnysoft.cz).
Papírelakadás a nyomtatóban	A fedél nincs megfelelően lezárva, a fogaskerekek megcsúsznak → zárja le a fedelet, amíg tiszta kattánást nem hall. Deformálódott fedél → forduljon a forgalmazóhoz (sunnysoft.cz).
A nyomtató nem nyomtat vagy nem reagál	A nyomtatópanel vagy a nyomtató hibája → forduljon a forgalmazóhoz (sunnysoft.cz).
A nyomtató működik, de semmit sem nyomtat	A papír fordítva van behelyezve → helyezze be helyesen a hőpapírt. A nyomat elmosódott → cserélje ki a hőpapírt újra.

Fordítás és kiadás: Sunnysoft.cz