

Mobilly
Digitální momentový adaptér, 1/4",
3-30 Nm



Uživatelský manuál

Vol.1.1. prosinec 2020

Digitální momentový adaptér


Děkujeme, že jste si vybrali digitální momentový adaptér řady WRG. Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Tento digitální momentový adaptér řady WRG se snadno používá. Zapněte jej a nasadte digitální momentový adaptér.



Specifikace produktu

Model	WRG2-030	WRGB-135	WRG4-200	WRG4-340	WRG6-600	WRG8-1000
Přesnost	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %
Paměť	50	50	50	50	50	50
Rozlišení	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Rozsah zobrazení	0,3–30 Nm	1,35–135 N.M	2400 Nm	3,4–340 N.M	6–600 Nm	10–1000 Nm
Rozsah alarmu	1,5–30 Nm	6,8–135 N.M	10–200 Nm	17–340 N.M	60–600 Nm	100–1000 Nm
Záruka přesnosti	20 100 % maximálního úložného prostoru					
Pohon	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Model	Vrchol/Trace					
Jednotky	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·N·m	
Délka	L75 x 45 min				D 100 x 56 mm	
Hmotnost	140 g	210 g	210 g	210 g	532 g	
Baterie	AAA2 ks				AA2 ks	

Vzhled

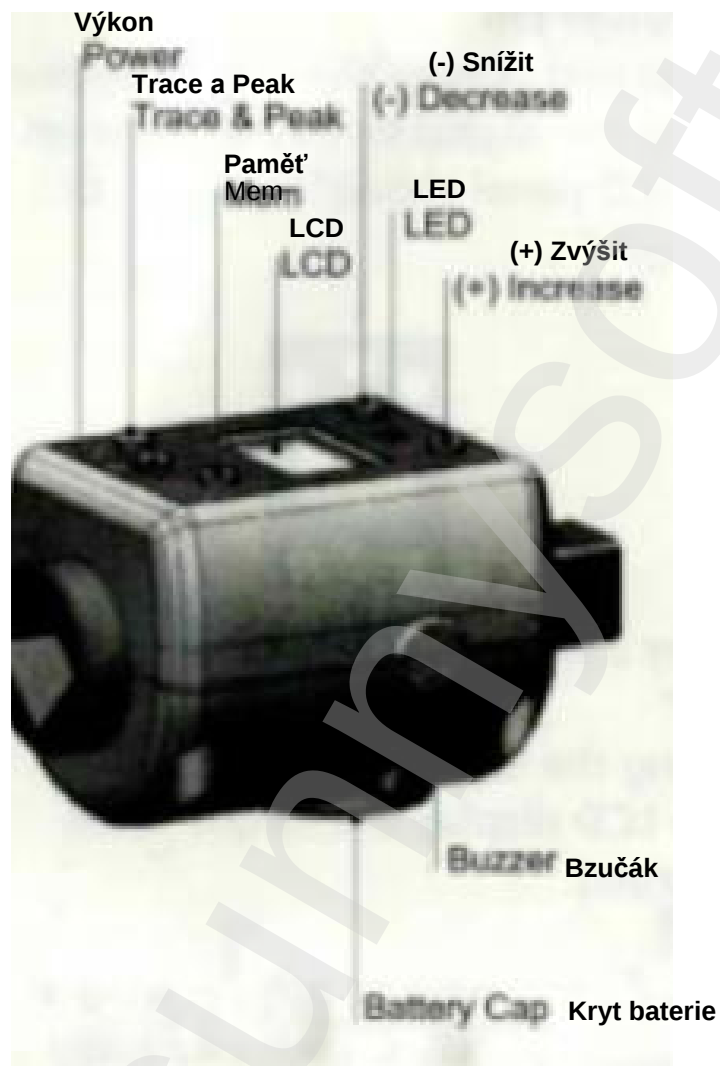

Jak používat digitální momentový adaptér

Netiskněte prosím tlačítka "Men" a "O" současně.

System přejde do kalibračního režimu.

3-1: Instalace a výměna baterií.

1. 2 ks AAA nebo 2 ks AA pro 3/4*

2. Udržujte závit čistý a suchý pro dobrý kontakt.

3. Otevřete kryt baterie.

4. Vyjměte starou baterii. 5. Vložte 2 ks AAA baterií do digitálního momentového adaptéru adaptéru.

6. Zašroubujte kryt baterie




Kryt baterie

POZNÁMKA

1. Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se ikona "baterie".
2. Pokud je zařízení skladováno po delší dobu, vyjměte baterii.
3. Výdrž baterie závisí na její kvalitě a počtu používaných světel a bzučáku.
4. Typická výdrž je až 50 hodin.

3-2 Zapnutí

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko „O“ pro zapnutí digitálního adaptéru momentu. Na LCD panelu se zobrazí „tr ACE“. Ptop“ nebo

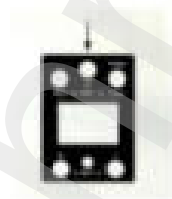

2. Po 2 sekundách se na LCD displeji zobrazí „0,0“.
3. Pohybujte digitálním adaptérem.
4. Na LCD displeji se zobrazí naměřená hodnota točivého momentu.


POZNÁMKA

Pokud momentový adaptér nepoužíváte po dobu 70 sekund, automaticky se vypne.

3-3 Jak vybrat jednotku

Stiskněte tlačítko „mem“ a „Peak“.

Současně stiskněte tlačítko „Trace“ a uvolněte jej pro výběr různých jednotek točivého momentu.

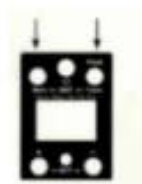

3-5 Jak nastavit „Peak“ nebo „Trace“*.

Peak:

- 1 Stiskněte a uvolněte tlačítko „Peak-Trace“, když je digitální momentový adaptér zapnutý.
2. Na LCD panelu se zobrazí „Ptop“
3. Na LCD panelu se po 2 sekundách zobrazí 0,0.



Trace

- 1 Stiskněte a uvolněte tlačítko „Peak-Trace“, když je digitální momentový adaptér zapnutý.
2. Na LCD panelu se zobrazí „Er ACE“.
3. Na LCD panelu se po 2 sekundách zobrazí 0,0.

3-6 Vypnutí.

1 Pokud digitální momentový adaptér nepoužíváte po dobu 70 sekund, digitální momentový adaptér se automaticky vypne.

2.1b Ruční vypnutí digitálního momentového adaptéru: stiskněte a uvolněte tlačítko „O“.



3-7 Paměť

1. Ukládaná hodnota musí být v režimu "Peak".
2. Stiskněte tlačítko "Mem" alespoň na 1 sekundu a uvolněte.
3. Na LCD displeji se zobrazí číslo paměti "P01" a "Hodnota momentu".
4. Stiskněte tlačítko "Mem" ještě jednou alespoň na 1 sekundu.
5. Na LCD displeji se zobrazí číslo paměti "P02" a "Hodnota momentu".
6. "P01" je poslední naměřená hodnota. "P50" je nejstarší naměřená hodnota.

POZNÁMKA

1. Tento digitální adaptér momentu ukládá posledních 50 skupinových naměřených hodnot momentu

Bezpečnostní upozornění



Netiskněte současně tlačítka „Mem“ a „O“ (Zapnout/vypnout)

Systém přejde do kalibračního režimu.

Skladujte na čistém a suchém místě.

Otřete momentový adaptér a LCD panel měkkým, suchým a čistým hadříkem.

Základní bezpečnostní opatření je třeba dodržovat zejména při používání digitálního momentového adaptéru na dětech a osobách se zdravotním postižením nebo v jejich blízkosti.

Nikdy neponořujte digitální momentový adaptér do vody ani do jiné kapaliny.

Nikdy nečistěte digitální momentový adaptér organickými rozpouštědly.

Používejte digitální momentový adaptér pouze k účelu popsanému v této příručce.

Nepoužívejte digitální momentový adaptér, pokud nefunguje správně nebo je poškozen.

Nerozebírejte digitální momentový adaptér.

Nevystavujte digitální momentový adaptér extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu záření ani silným nárazům.

Netřeste ani netřeste.

Pro zajištění přesného měření je nutná pravidelná kalibrace.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Mobil
Digitaler Drehmomentadapter, 1/4",
3-30 Nm



Benutzerhandbuch

Band 1.1 Dezember 2020

Digitaler Drehmomentadapter


Vielen Dank , dass Sie sich für den digitalen Drehmomentadapter der WRG-Serie entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch . Der digitale Drehmomentadapter der WRG-Serie ist einfach zu bedienen. Schalten Sie ihn ein und setzen Sie den Adapter auf.



Produktspezifikationen

Modell	WRG2-030	WRGB-135	WRG4-200	WRG4-340	WRG6-600	WRG8-1000
Genauigkeit	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Erinnerung	50	50	50	50	50	50
Unterscheidung	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Anzeigebereich	0,3–30 Nm	1,35–135 nm	2400 Nm	3,4–340 nm	6–600 Nm	10–1000 Nm
Alarmbereich	1,5–30 Nm	6,8–135 NM	10–200 Nm	17–340 NM	60–600 Nm	100–1000 Nm
Genauigkeitsgarantie	20 100 % des maximalen Speicherplatzes					
Fahren	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Modell	Peak/Spur					
Einheiten	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·N·m	
Länge	L75 x 45 min				D 100 x 56 mm	
Gewicht	140 g	210 g	210 g	210 g	532 g	
Batterie	AAA2 Stück				AA2 Stück	

Aussehen

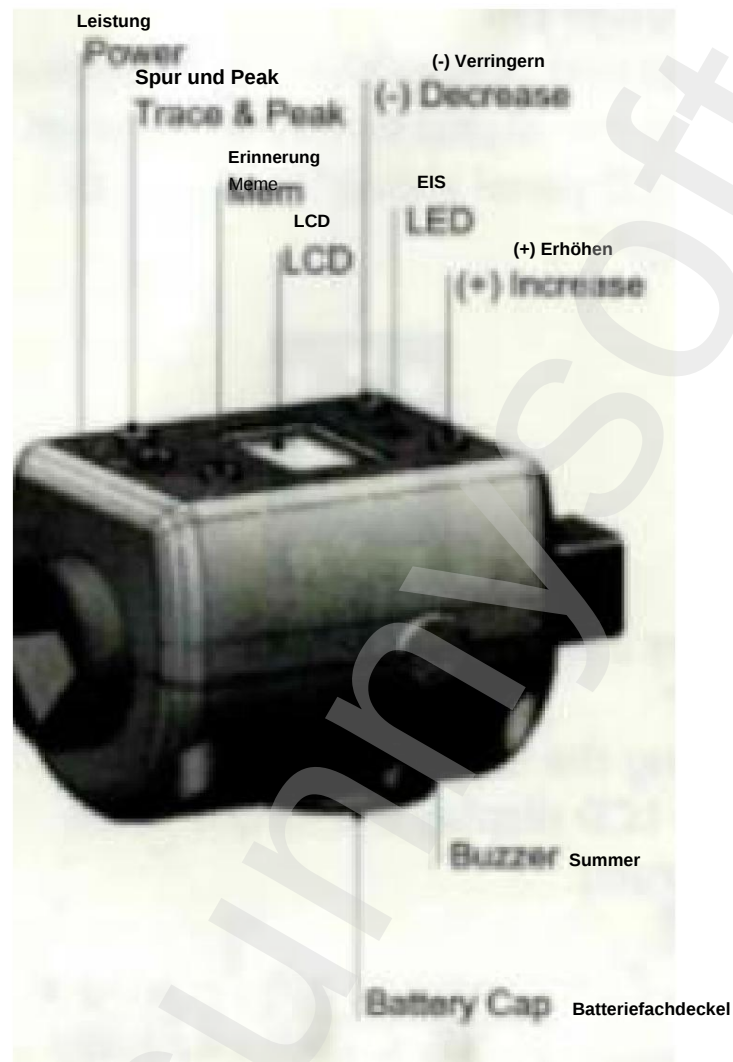

Wie man einen digitalen Drehmomentadapter verwendet

Bitte drücken Sie die Tasten „Men“ und „O“ nicht gleichzeitig.

Das System wechselt in den Kalibrierungsmodus .

3-1: Einlegen und **Austauschen** von Batterien.

1. 2 Stück AAA oder 2 Stück AA für 3/4*

2. Halten Sie den Faden sauber und trocken, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.

3. **Öffnen Sie** das Batteriefach.

4. Entfernen Sie die alte Batterie. 5. Legen Sie 2 AAA-Batterien in den digitalen Drehmomentadapter ein.

Adapter.

6. Schrauben Sie die Batterieabdeckung fest.



Battery Cap

Batteriefachdeckel

NOTIZ

1. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet das Symbol „Akku“ auf.
2. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, sollte die Batterie entfernt werden.
3. Die Batterielebensdauer hängt von der Batteriequalität und der Anzahl der verwendeten Lichter und Summer ab .
4. Die typische Akkulaufzeit beträgt bis zu 50 Stunden.

3-2 Strom einschalten

1. Drücken Sie die Taste „O“ kurz , um den digitalen Drehmomentadapter einzuschalten.
Auf dem LCD-Display wird „tr ACE“ angezeigt .



2. Nach 2 Sekunden zeigt das LCD-Display „0.0“ an.
3. Den digitalen Adapter umstecken.
4. Der gemessene Drehmomentwert wird auf dem LCD-Display angezeigt.

NOTIZ

Wenn Sie den Drehmomentadapter 70 Sekunden lang nicht benutzen , schaltet er sich automatisch ab.

3-3 Wie man eine Einheit auswählt

Drücken Sie die Tasten „mem“ und „Peak“ .

Durch gleichzeitiges Drücken und Loslassen der Taste „Trace“ können verschiedene Drehmomenteinheiten ausgewählt werden .



3-5 So stellen Sie „Peak“ oder „Trace“ ein*.

Gipfel:

- 1 Drücken Sie die Taste „Peak-Trace“ und lassen Sie sie wieder los, während der digitale Drehmomentadapter eingeschaltet ist.
2. Auf dem LCD-Panel wird „Ptop“ angezeigt.
3. Nach 2 Sekunden zeigt das LCD-Display 0.0 an.



Verfolgen

- 1 Drücken Sie die Taste „Peak-Trace“ und lassen Sie sie wieder los , während der digitale Drehmomentadapter eingeschaltet ist.**
2. Auf dem LCD-Panel wird „Er ACE“ angezeigt.
3. Nach 2 Sekunden zeigt das LCD-Display 0.0 an.

3-6 Abschaltung.

1 Wenn Sie den digitalen Drehmomentadapter 70 Sekunden lang **nicht benutzen** , schaltet sich der digitale Drehmomentadapter automatisch ab.

2.1b **Manuelles** Ausschalten des digitalen Drehmomentadapters: Drücken Sie die Taste „O“ und lassen Sie sie wieder los .



3-7 Gedächtnis

1. Der zu speichernde Wert muss im "Peak"-Modus vorliegen.
2. Drücken Sie die Taste „Mem“ mindestens 1 Sekunde lang und lassen Sie sie dann los.
3. Auf dem LCD-Display werden die Speichernummer „P01“ und **der** „Drehmomentwert“ angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste „Mem“ **erneut** für mindestens 1 Sekunde.
5. Auf dem LCD-Display werden die Speichernummer „P02“ und **der** „Drehmomentwert“ angezeigt.
6. „P01“ ist der zuletzt **gemessene** Wert. „P50“ ist der älteste **gemessene** Wert.

NOTIZ

1. Dieser digitale Drehmomentadapter speichert die letzten 50 Messwerte der Drehmomentgruppe.

Sicherheitshinweis



Drücken Sie die Tasten „Mem“ und „O“ (Ein/Aus) nicht gleichzeitig .

Das System wechselt in den Kalibrierungsmodus .

An einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren .

Wischen Sie den Drehmomentadapter und das LCD-Panel mit einem weichen, trockenen, sauberen Tuch ab.

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten **beachtet** werden , insbesondere **bei der** Verwendung des digitalen Drehmomentadapters an oder in der Nähe von **Kindern** und Menschen mit Behinderungen .

Der digitale Drehmomentadapter darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden .

Reinigen Sie den digitalen Drehmomentadapter niemals mit organischen **Lösungsmitteln**.

Verwenden Sie den digitalen Drehmomentadapter nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck .

Verwenden Sie den digitalen Drehmomentadapter nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist.

Der digitale Drehmomentadapter darf nicht auseinandergenommen werden.

Der digitale Drehmomentadapter darf keinen extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter **Sonneneinstrahlung** oder starken Stößen ausgesetzt werden.

Nicht schütteln oder vibrieren.

Eine regelmäßige Kalibrierung ist notwendig , um genaue Messungen zu **gewährleisten** .

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Mobiltelefonon

Digitális nyomatékadapter, 1/4" 3-30 Nm



Felhasználói kézikönyv

1.1. kötet, 2020. december

Digitális nyomatékadapter

Köszönjük , hogy a WRG sorozatú digitális nyomatékadaptert választotta . Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet . Ez a WRG sorozatú digitális nyomatékadapter könnyen használható. Kapcsolja be, és helyezze fel a digitális nyomatékadaptert.



Termékleírás

Modell	WRG2-030 WRGB-135 WRG4-200 WRG4-340 WRG6-600 WRG8-1000					
Pontosság	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Memória	50	50	50	50	50	50
Megkülönböztetés	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Kijelzési tartomány	0,3–30 Nm	1,35–135 tengeri mérföld	2400 Nm	3,4–340 tengeri mérföld	6–600 Nm	10–1000 Nm
Riasztási tartomány	1,5–30 Nm	6,8–135 tengeri mérföld	10–200 Nm	17–340 tengeri mérföld	60–600 Nm	100–1000 Nm
Pontossági garancia	20 A maximális tárhely 100%-a					
Hajtás	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Modell	Csúcs/Gond					
Egységek	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·Nm	
Hossz	L75 x 45 perc				Átmérő 100 x 56 mm	
Súly	140 g	210 g	210 g	210 g	532 g	
Akkumulátor	AAA2 db				AA2 db	

Megjelenés



Hogyan kell használni a digitális nyomatékadaptert?

Kérjük, ne nyomja meg egyszerre a „Men” és az „O” gombokat .

A rendszer kalibrációs módba lép .

3-1: Elemek behelyezése és cseréje .

1. 2 db AAA vagy 2 db AA 3/4*-hoz

2. A jó érintkezés érdekében tartsa tisztán és szárazon a menetet .

3. Nyissa ki az elemtartó fedelét.

4. Vegye ki a régi elemet. 5. Helyezzen be 2 db AAA elemet a digitális nyomatékadapterbe.

adapter.

6. Csavarja vissza az elemtartó fedelét



Akkumulátorfedél

JEGYZET

1. Amikor az akkumulátor majdnem lemerült, az „akkumulátor” ikon világítani kezd.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja , vegye ki az akkumulátort.
3. Az elem élettartama a minőségétől , valamint a használt jelzőfények és hangjelzők számától függ .
4. Az akkumulátor tipikus élettartama akár 50 óra.

3-2 Bekapcsolás

1. Nyomja meg és engedje el az „O” gombot a digitális nyomatékadapter bekapcsolásához. Az LCD kijelzőn a „tr ACE” , „Ptop” vagy „tr ACE” felirat jelenik meg.



2. 2 másodperc múlva az LCD kijelzőn a „0.0” felirat jelenik meg.
3. Mozgassa a digitális adaptert.
4. A mért nyomatékérték megjelenik az LCD kijelzőn.

JEGYZET

Ha 70 másodpercig nem használja a nyomatékadaptert , az automatikusan kikapcsol.

3-3 Hogyan válasszunk egységet

Nyomja meg a „mem” és a „Peak” gombokat .

A „Trace” gomb egyidejű megnyomásával és elengedésével választhat különböző nyomaték egységeket.



3-5 A „Csúcs” vagy a „Nyomvonal”* beállítása .

Csúcs:

- 1 Nyomja meg és engedje el a „Csúcskövetés” gombot , miközben a digitális nyomatékadapter be van kapcsolva.
2. Az LCD kijelzőn a „Ptop” felirat jelenik meg.
3. Az LCD kijelzőn 2 másodperc múlva 0.0 jelenik meg.



Nyom

- 1 Nyomja meg és engedje el a „Csúcskövetés” gombot , miközben a digitális nyomatékadapter be van kapcsolva.
2. Az LCD kijelzőn az „Er ACE” felirat jelenik meg.
3. Az LCD kijelzőn 2 másodperc múlva 0.0 jelenik meg.

3-6 Leállítás.

1 Ha 70 másodpercig nem használja a digitális nyomatékadaptert , az automatikusan kikapcsol.

2.1b A digitális nyomatékadapter manuális kikapcsolása: nyomja meg és engedje el az „O” gombot.



3-7 Memória

1. A tárolandó értéknek „Csúcs” módban kell lennie.
2. Nyomja meg a „Mem” gombot legalább 1 másodpercig, majd engedje el.
3. Az LCD kijelzőn a "P01" memóriaszám és a "Nyomatékérték" jelenik meg.
4. Nyomja meg ismét a „Mem” gombot legalább 1 másodpercig.
5. Az LCD kijelzőn a „P02” memóriaszám és a „Nyomatékérték” jelenik meg.
6. A „P01” a legutóbb mért érték. A „P50” a legrégebben mért érték.

JEGYZET

1. Ez a digitális nyomatékadapter az utolsó 50 csoportos nyomatékmerési értéket tárolja

Biztonsági figyelmeztetés



Ne nyomja meg egyszerre a „Mem” és az „O” (Be/Ki) gombot .

A rendszer kalibrációs módba lép .

Tiszta és száraz helyen tárolandó .

Törölje át a nyomatékadapert és az LCD-panelt puha, száraz, tiszta ruhával.

Alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell betartani , különösen akkor, ha a digitális nyomatékadapert gyermekeken és fogyatékkal élő személyeken vagy azok közelében használja .

Soha ne merítse a digitális nyomatékadapert vízbe vagy más folyadékba.

Soha ne tisztítsa a digitális nyomatékadapert szerves oldószerekkel.

A digitális nyomatékadapert csak a jelen kézikönyvben leírt célra használja .

Ne használja a digitális nyomatékadapert, ha az nem működik megfelelően vagy sérült.

Ne szerelje szét a digitális nyomatékadapert.

Ne tegye ki a digitális nyomatékadapert szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak, közvetlen napfénynek vagy erős ütéseknek.

Ne rázza vagy vibrálja.

A pontos mérések biztosításához rendszeres kalibrálásra van szükség .

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

Мобилно
Дигитален адаптер за въртящ момент, 1/4",
3-30 Нм



Ръководство за потребителя

Том 1.1 Декември 2020 г.

Цифров адаптер за въртящ момент


Благодарим ви , че избрахте цифровия адаптер за въртящ момент от серията WRG. Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба . Този цифров адаптер за въртящ момент от серията WRG е лесен за употреба. Включете го и поставете адаптера.



Спецификации на продукта

Модел	WRG2-030	WRGB-135	WRG4-200	WRG4-340	WRG6-600	WRG8-1000
Точност	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Памет	50	50	50	50	50	50
Разграничение	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1
Диапазон на показване	0,3–30 Нм	1,35–135 морски мили	2400 Нм	3,4–340 морски мили	6–600 Нм	10–1000 Нм
Диапазон на алармата	1,5–30 Нм	6,8–135 морски мили	10–200 Нм	17–340 морски мили	60–600 Нм	100–1000 Нм
Гаранция за точност	20 100% от максималното пространство за съхранение					
Карай	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Модел	Връх/След					
Единици	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/ib·ft www				кг·м·фунт·фут·Н·м	
Дължина	L75 x 45 мин				D 100 x 56 мм	
Тегло	140 г	210 г	210 г	210 г	532 г	
Батерия	AAA2 бр.				AA2 бр.	

Външен вид

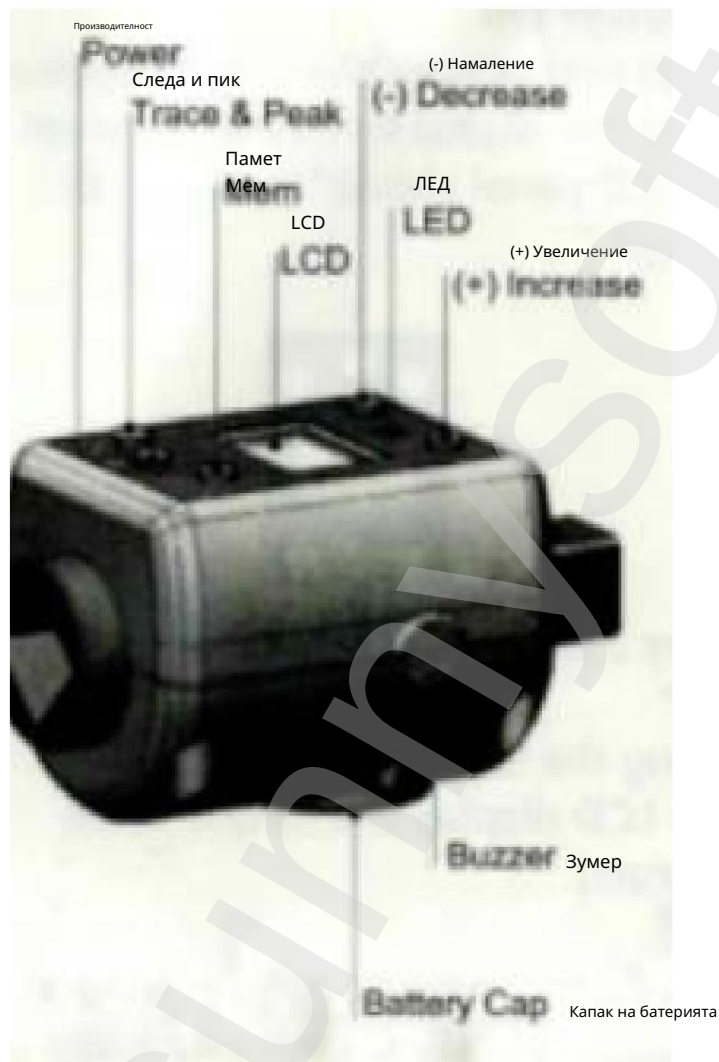

Как да използвате цифров адаптер за въртящ момент

Моля, не натискайте едновременно бутоните „Mem“ и „0“ .

Системата ще влезе в режим на калибриране.

3-1: Поставяне и смяна на батерии.

1. 2 бр. AAA или 2 бр. AA за 3/4*

2. Поддържайте резбата чиста и суха за добър контакт.

3. Отворете капака на батерията.

4. Извадете старата батерия. 5. Поставете 2 бр. батерии AAA в цифровия адаптер за въртящ момент.

адаптер.

6. Завийте капака на батерията



Капак на батерията

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато батерията е почти празна, иконата „батерия“ ще светне.
2. Ако устройството се съхранява за дълъг период от време, извадете батерията.
3. Животът на батерията зависи от нейното качество и броя на използваните светлини и зумер .
4. Типичният живот на батерията е до 50 часа.

3-2 Включване

1. Натиснете и отпуснете бутона „O“, за да включите цифровия адаптер за въртящ момент. LCD панелът ще покаже „tr ACE“. Ptop“ или



2. След 2 секунди LCD дисплеят ще покаже „0.0“.
3. Преместете цифровия адаптер.
4. Измерената стойност на въртящия момент ще се покаже на LCD дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не използвате адаптера за въртящ момент в продължение на 70 секунди, той ще се изключи автоматично.

3-3 Как да изберете устройство

Натиснете бутоните "mem" и "Peak" .

Едновременно натиснете и отпуснете бутона „Trace“, за да изберете различни единици за въртящ момент.



3-5 Как да настроите „Пик“ или „След“*.

Връх:

- 1 Натиснете и отпуснете бутона „Peak-Trace“, докато цифровият адаптер за въртящ момент е включен.
2. LCD панелът ще покаже „Ptop“
3. LCD панелът ще покаже 0.0 след 2 секунди.



Следа

- 1 Натиснете и отпуснете бутона „Peak-Trace“, докато цифровият адаптер за въртящ момент е включен.
2. LCD панелът показва „Er ACE“.
3. LCD панелът ще покаже 0.0 след 2 секунди.

3-6 Изключване.

- 1 Ако не използвате цифровия адаптер за въртящ момент в продължение на 70 секунди, той ще се изключи автоматично.
- 2.1b Ръчно изключване на цифровия адаптер за въртящ момент: натиснете и отпуснете бутона „O“.



3-7 Памет

1. Стойността, която ще се съхранява, трябва да е в режим "Peak".
2. Натиснете бутона "Mem" за поне 1 секунда и го отпуснете.
3. LCD дисплеят показва номера на паметта "P01" и "Стойност на въртящия момент".
4. Натиснете отново бутона "Mem" за поне 1 секунда.
5. LCD дисплеят ще покаже номера на паметта "P02" и "Стойност на въртящия момент".
6. "P01" е последната измерена стойност. "P50" е най-старата измерена стойност.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Този цифров адаптер за въртящ момент съхранява последните 50 групови измервания на въртящия момент

Съобщение за безопасност



Не натискайте едновременно бутоните „Мет“ и „О“ (Вкл./Изкл.) .

Системата ще влезе в режим на калибриране.

Съхранявайте на чисто и сухо място.

Избършете адаптера за въртящ момент и LCD панела с мека, суха и чиста кърпа.

Трябва да се спазват основните предпазни мерки , особено когато се използва цифровият адаптер за въртящ момент върху или близо до деца и хора с увреждания .

Никога не потапяйте цифровия адаптер за въртящ момент във вода или друга течност.

Никога не почиствайте дигиталния адаптер за въртящ момент с органични разтворители.

Използвайте цифровия адаптер за въртящ момент само за целта, описана в това ръководство.

Не използвайте цифровия адаптер за въртящ момент, ако не работи правилно или е повреден.

Не разглобявайте цифровия адаптер за въртящ момент.

Не излагайте цифровия адаптер за въртящ момент на екстремни температури, влажност, пряка слънчева светлина или силни удари.

Не разклащайте и не вибрирайте.

Редовното калибриране е необходимо , за да се осигурят точни измервания.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

Mobilely
Adaptor digital de torsiune, 1/4"
3-30 Nm



Manual de utilizare

Vol. 1.1 Decembrie 2020

Adaptor digital de cuplu


Vă mulțumim că ați ales adaptorul de cuplu digital din seria WRG. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Acest adaptor de cuplu digital din seria WRG este ușor de utilizat. Porniți-l și montați adaptorul de cuplu digital.



Specificații ale produsului

Model	WRG2-030 WRGB-135 WRG4-200 WRG4-340 WRG6-600 WRG8-1000					
Precizie	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Memorie	50	50	50	50	50	50
Distincție	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Interval de afișare	0,3-30 Nm	1,35-135 NM	2400 Nm	3,4-340 NM	6-600 Nm	10-1000 Nm
Interval de alarmă	1,5-30 Nm	6,8-135 NM	10-200 Nm	17-340 NM	60-600 Nm	100-1000 Nm
Garanție de precizie	20 100% din spațiul maxim de stocare					
Conduce	1/4-	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Model	Vârf/Urmă					
Unități	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·N·m	
Lungime	L75 x 45 mm				D 100 x 56 mm	
Greutate	140g	210g	210g	210g	532g	
Baterie	AAA2 bucăți				AA2 bucăți	

Aspect

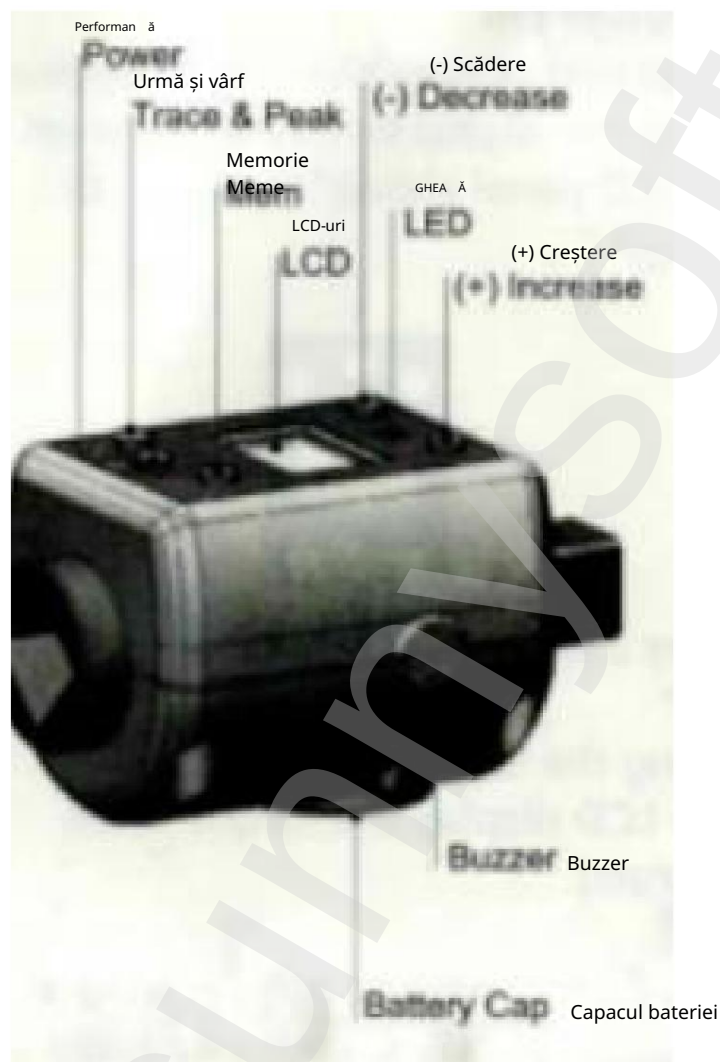

Cum se utilizează un adaptor de cuplu digital

Vă rugăm să nu apăsați butoanele „Men” și „O” în același timp.

Sistemul va intra în modul de calibrare.

3-1: Instalarea și înlocuirea bateriilor.

1. 2 buc AAA sau 2 buc AA pentru 3/4*

2. Păstrați firul curat și uscat pentru un contact bun.

3. Deschideți capacul bateriei.

4. Scoateți bateria veche. 5. Introduceți 2 baterii AAA în adaptorul digital de dinamometrie.

adaptor.

6. Înșurubați capacul bateriei



Capacul bateriei

NOTA

1. Când bateria este aproape descărcată, pictograma „baterie” se va aprinde.
2. Dacă dispozitivul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria.
3. Durata de viață a bateriei depinde de calitatea acesteia și de numărul de lumini și buzzer utilizate .
4. Durata de viață tipică a bateriei este de până la 50 de ore.

3-2 Pornire

1. Apăsăți și eliberați butonul „O” pentru a porni adaptorul digital de dinamometrie. Panoul LCD va afișa „tr ACE”. „Ptop” sau



2. După 2 secunde, afișajul LCD va afișa „0.0”.
3. Mutați adaptorul digital.
4. Valoarea cuplului măsurat va fi afișată pe ecranul LCD.

NOTA

Dacă nu utilizați adaptorul de dinamometrie timp de 70 de secunde, acesta se va opri automat.

3-3 Cum se selectează o unitate

Apăsăți butoanele „mem” și „Peak” .

Apăsăți și eliberați simultan butonul „Trace” pentru a selecta diferite unități de cuplu.



3-5 Cum se setează „Vârf” sau „Urmărire”*.

Vârf:

- 1 Apăsați și eliberați butonul „Peak-Trace” în timp ce adaptorul digital de dinamometrie este pornit.
2. Panoul LCD va afișa „Ptop”
3. Panoul LCD va afișa 0.0 după 2 secunde.



Urmă

- 1 Apăsați și eliberați butonul „Peak-Trace” în timp ce adaptorul digital de dinamometrie este pornit.
2. Panoul LCD afișează „Er ACE”.
3. Panoul LCD va afișa 0.0 după 2 secunde.

3-6 Opreire.

1 Dacă nu utilizați adaptorul de dinamometrie digital timp de 70 de secunde, acesta se va opri automat.

2.1b Oprirea manuală a adaptorului de dinamometrie digital: apăsați și eliberați butonul „O”.



3-7 Memorie

1. Valoarea care trebuie stocată trebuie să fie în modul „Peak” (Vârf).
2. Apăsați butonul „Mem” timp de cel puțin 1 secundă și apoi eliberați-l.
3. Ecranul LCD afișează numărul de memorie „P01” și „Valoarea cuplului”.
4. Apăsați din nou butonul „Mem” timp de cel puțin 1 secundă.
5. Ecranul LCD va afișa numărul de memorie „P02” și „Valoarea cuplului”.
6. „P01” este ultima valoare măsurată . „P50” este cea mai veche valoare măsurată .

NOTA

1. Acest adaptor de cuplu digital stochează ultimele 50 de valori ale măsurătorilor de cuplu de grup

Notificare de siguranță



Nu apăsați simultan butoanele „Mem” și „O” (Pornit/Oprit) .

Sistemul va intra în modul de calibrare.

A se păstra într- un loc curat și uscat.

Ștergeți adaptorul de dinamometrie și panoul LCD cu o lavetă moale, uscată și curată .

Trebuie respectate măsurile de siguranță de bază , în special atunci când se utilizează adaptorul digital de dinamometrie pe sau în apropierea copiilor și a persoanelor cu dizabilități .

Nu introduceți niciodată adaptorul digital de dinamometrie în apă sau în orice alt lichid.

Nu curățați niciodată adaptorul de dinamometrie digital cu solvenți organici.

Folosiți adaptorul de dinamometrie digital doar în scopul descris în acest manual.

Nu utilizați adaptorul de dinamometrie digital dacă nu funcționează corect sau este deteriorat.

Nu dezamblați adaptorul de dinamometrie digital.

Nu expuneți adaptorul digital de cuplu la temperaturi extreme, umiditate, lumina directă a soarelui sau șocuri puternice.

Nu agitați și nu vibrați.

Calibrarea regulată este necesară pentru a asigura măsurători precise .

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Digital Torque Adapter

USER MANUAL



Vol 1.1. Dec. 2020

Digital Torque Adapter

Thank you for choosing WRG series digital torque adapter. Please read instruction carefully before using. You will find this WRG series digital torque adapter easy to use. Turn it on and apply the digital torque adapter.



CONTENTS

1. Product specifications
2. Components and Features
3. How to use digital torque adapter
 - 3-1: Battery installation and replacement.
 - 3-2: Power On.
 - 3-3: How to select
“UNIT”.(kg.cm,kg-m,lb.in,lb.ft,N.m)(kg-m,lb.ft,N.m)
 - 3-4: How to set "Target torque value".
 - 3-5: How to set "peak"and"Trace".
 - 3-6: Trun OFF.
 - 3-7 Memory.
4. Important safeguards.

Product Specifications

Product Specifications

Model	WRG2-030	WRG3-135	WRG4-200	WRG4-340	WRG6-600	WRG8-1000
Accuracy	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%
Memory	50	50	50	50	50	50
Resolution	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1
Display range	0.3-30N.M	1.35-135N.M	2400N.M	3.4-340N.M	6-600N.M	10-1000N.M
Alarm range	1.5-30N.M	6.8-135N.M	10-200N.M	17-340N.M	60-600N.M	100-1000N.M
Accuracy guarantee	20-100% of max torque					
Drive	1/4-	3/8-	MT	1/2"	3/4"	3/4-
Model	Peak/Torce					
Units	N.m/Kg.cm/Kg.m/lb.in/lb.ft				kg-m,lb.ft,N.m	
Length	L75 x 45mm				L100 x 56mm	
Weight	140g	210g	210g	210g	532g	
Battery	AAA2PCS				AA2PCS	

Components and Feature



How to use Digital Torque Adapter

Do not press "Men" and "⏻" button together please.
The system will enter into Calibration Mode.

3-1: Battery install and replacement.

- 1 .AAAx2pcs or AAx2pcs for 3/4*
- 2.Keep the thread clean and dry for a good contact.
- 3.Open the battery cap.
- 4.Remove the the old battery. 5. Install 2 pcs AAA battery in the digital torque adapter.
- 6.Screw the battery cap.




NOTE

- 1 .When battery are low a'  " icon will light.
2. Remove the battery if stored for a long period of the time.
3. Battery life depends on battery quality and the amount of the lights and buzzer are used.
4. Typical life is up to 50 hours.

3-2 Power On

1. Press and release the "⏻" button to turn the digital torque adapter on. The

LCD panel shows "ErACE" or "PtoP".

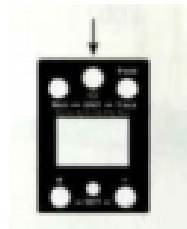

2. After 2 seconds the LCD panel show "0.0"

3. Swing the digital adapter.

4. The LCD display the torque value measured.


NOTE

If you do not use the torque adapter for 70 seconds It will automatically shut off.

3-3 How to select ' UNIT'.

Press "men" and "Peak".


"Trace" button together and release to select different torque units.

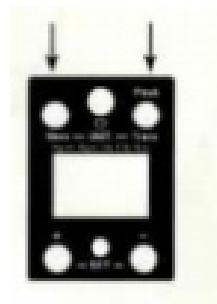

3-5 How the set "Peak" or "Trace".

Peak:

- 1 Press and release "Peak- Trace" button when the digital torque adapter is on.
- 2.The LCD panel shows "PtoP".
- 3.The LCD panel shows 0.0 after 2 seconds.

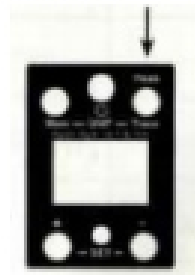


Trace:

- 1 Press and release "Peak- Trace" button when the digital torque adapter is on.
- 2.The LCD panel shows "trACE".
- 3.The LCD panel shows 0.0 after 2 seconds.

3-6 Turn Off.

- 1 If you do not use the digital torque adapter for 70 seconds the digital torque adapter will automatically shut off.
- 2.1b manually turn off the digital torque adapter press and release the "⏻" button.

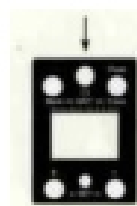

3-7 Memory

1. Store reading must be under the "peak" mode.
2. Press "Mem" button at least 1 second and release.
3. The LCD display the memory number is "P01" and "Torque value" .
4. Press "Mem" button at least 1 second one more time.
5. The LCD display the memory number is "P02" and "Torque value" .
6. "P01" is the last time reading. "P50" is the oldest reading value.

NOTE

1. This digital torque adapter stores the last 50 group torque value readings

Important Safeguards



Do not press "Mem" and "⏻" button together please

The system will enter into
Calibration Mode

- Store in a clean and dry place.
- Use a soft,dry clean cloth wipe the torque adapter and the LCD panel.
- Basic safety precautions should be observed especially when using the digital torque adapter on or near children and disable persons..
- Never submerge the digital torque adapter in water or any other liquid.
- Never clean the digital torque adapter with organic solvents.
- Use the digital torque adapter only for the intended use described in this manual.
- Do not use the digital torque adapter if it is not working properly,or if it has suffered any damage.
- Do not disassemble the digital torque adapter.
- Do not expose the digital torque adapter to extreme temperature, humidity direct sunlight or shock violently.
- Do not shake or shock.
- To Ensure accuralte measurement periodic recalibration in necessary.

Mobilnie
Cyfrowy adapter momentu obrotowego, 1/4"
3-30 Nm



Instrukcja obsługi

Tom 1.1 Grudzień 2020

Cyfrowy adapter momentu obrotowego


Dziękujemy za wybór cyfrowego adaptera momentu obrotowego serii WRG. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Ten cyfrowy adapter momentu obrotowego serii WRG jest łatwy w obsłudze. Włącz go i załóż na cyfrowy adapter momentu obrotowego.



Specyfikacja produktu

Model	WRG2-030 WRGB-135 WRG4-200 WRG4-340 WRG6-600 WRG8-1000					
Dokładność	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Pamięć	50	50	50	50	50	50
Wyróżnienie	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Zakres wyświetlania	0,3–30 Nm	1,35–135 mil morskich	2400 Nm	3,4–340 mil morskich	6–600 Nm	10–1000 Nm
Zakres alarmu	1,5–30 Nm	6,8–135 mil morskich	10–200 Nm	17–340 mil morskich	60–600 Nm	100–1000 Nm
Gwarancja dokładności	20 100% maksymalnej przestrzeni dyskowej					
Prowadzić	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Model	Szczyt/Ślad					
Jednostki	Nm/kg·cF·kg·m/funt·in/ib·ft www				kg·m·funt·stopa·N·m	
Długość	L75 x 45 min				Średnica 100 x 56 mm	
Waga	140g	210g	210g	210g	532g	
Bateria	AAA2 szt.				AA2 szt.	

Wygląd

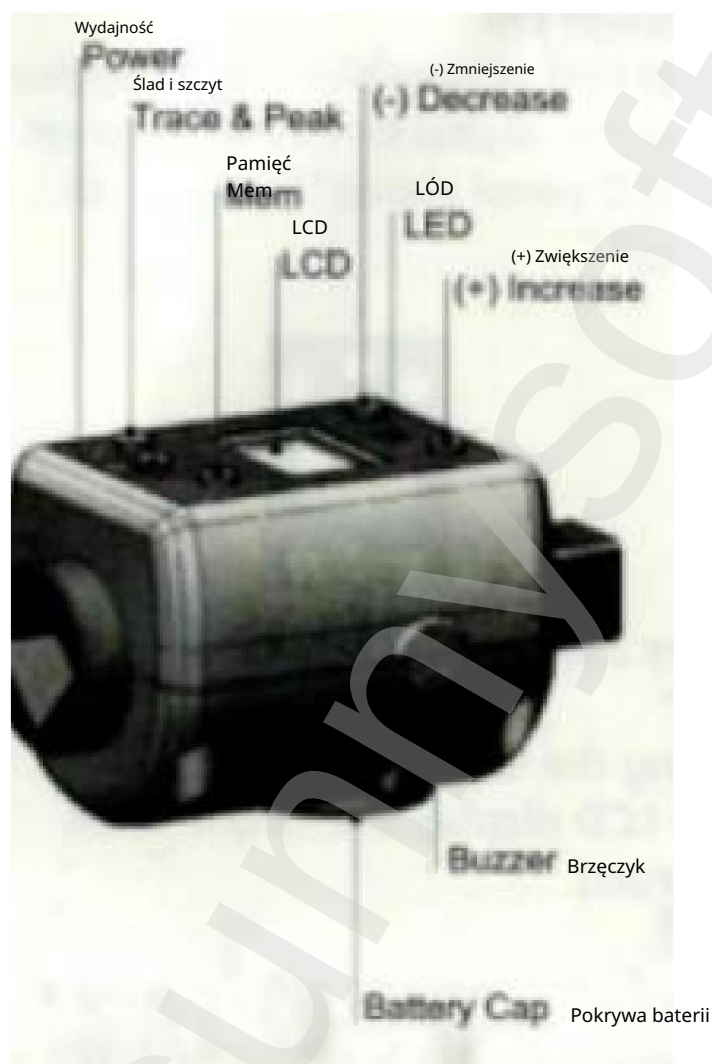

Jak używać cyfrowego adaptera momentu obrotowego

Proszę nie naciskać przycisków „Men” i „O” jednocześnie.

System przejdzie w tryb kalibracji.

3-1: Instalacja i wymiana baterii.

1. 2 szt. AAA lub 2 szt. AA dla 3/4*

2. Aby zapewnić dobry kontakt, utrzymuj gwint w czystości i suchości.

3. Otwórz pokrywę baterii.

4. Wyjmij starą baterię. 5. Włóż 2 baterie AAA do cyfrowego adaptera momentu obrotowego.

adapter.

6. Przykręć pokrywę baterii



Pokrywa baterii

NOTATKA

1. Gdy bateria jest prawie pusta, zaświeci się ikona baterii.
2. Jeżeli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.
3. Żywotność baterii zależy od jej jakości oraz liczby używanych świateł i brzęczyka .
4. Typowy czas pracy baterii wynosi do 50 godzin.

3-2 Włączanie zasilania

1. Naciśnij i zwolnij przycisk „O” , aby włączyć cyfrowy adapter momentu obrotowego. Na panelu LCD wyświetli się „tr ACE”. Ptop” lub



2. Po 2 sekundach na wyświetlaczu LCD pojawi się „0.0”.
3. Przenieś adapter cyfrowy.
4. Zmierzona wartość momentu obrotowego zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD.

NOTATKA

Jeżeli adapter momentu obrotowego nie będzie używany przez 70 sekund, wyłączy się on automatycznie.

3-3 Jak wybrać jednostkę

Naciśnij przyciski „mem” i „Peak” .

Jednocześnie naciśnij i zwolnij przycisk „Śledzenie” , aby wybrać różne jednostki momentu obrotowego.



3-5 Jak ustawić „Szczyt” lub „Ślad”*.

Szczyt:

- 1 Naciśnij i zwolnij przycisk „Peak-Trace”, gdy cyfrowy adapter momentu obrotowego jest włączony.
2. Na panelu LCD wyświetli się komunikat „Ptop”
3. Po 2 sekundach na wyświetlaczu LCD pojawi się wartość 0.0.



Namierzać

- 1 Naciśnij i zwolnij przycisk „Peak-Trace”, gdy cyfrowy adapter momentu obrotowego jest włączony.
2. Na panelu LCD wyświetla się komunikat „Er ACE”.
3. Po 2 sekundach na wyświetlaczu LCD pojawi się wartość 0.0.

3-6 Wyłączenie.

1 Jeżeli cyfrowy adapter momentu obrotowego nie będzie używany przez 70 sekund, automatycznie się wyłączy.

2.1b Ręczne wyłączenie cyfrowego adaptera momentu obrotowego: naciśnij i zwolnij przycisk „O”.



3-7 Pamięć

1. Wartość do zapisania musi być w trybie „Szczytowym”.
2. Naciśnij przycisk „Mem” przez co najmniej 1 sekundę i zwolnij.
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer pamięci „P01” i „Wartość momentu obrotowego”.
4. Naciśnij ponownie przycisk „Mem” i przytrzymaj go przez co najmniej 1 sekundę.
5. Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer pamięci „P02” i „Wartość momentu obrotowego”.
6. „P01” to najnowsza zmierzona wartość. „P50” to najstarsza zmierzona wartość.

NOTATKA

1. Ten cyfrowy adapter momentu obrotowego przechowuje ostatnie 50 wartości pomiaru momentu obrotowego grupy

Informacja o bezpieczeństwie



Nie naciskaj jednocześnie przycisków „Mem” i „O” (Wł./Wył.) .

System przejdzie w tryb kalibracji.

Przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Przetrzyj adapter momentu obrotowego i panel LCD miękką, suchą i czystą ściereczką.

Należy zachować podstawowe środki ostrożności , zwłaszcza podczas używania cyfrowego adaptera momentu obrotowego w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych .

Nigdy nie zanurzaj cyfrowego adaptera momentu obrotowego w wodzie ani innym płynie.

Nigdy nie czyść cyfrowego adaptera momentu obrotowego rozpuszczalnikami organicznymi.

Cyfrowy adapter momentu obrotowego należy stosować wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji.

Nie należy używać cyfrowego adaptera momentu obrotowego, jeśli nie działa on prawidłowo lub jest uszkodzony.

Nie należy demontować cyfrowego adaptera momentu obrotowego.

Nie wystawiaj cyfrowego adaptera momentu obrotowego na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego ani silnych wstrząsów.

Nie potrząsać i nie wibrować.

Regularna kalibracja jest konieczna w celu zapewnienia dokładnych pomiarów.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Mobilno
Digitalni adapter za navor, 1/4"
3–30 Nm



Uporabniški priročnik

Zvezek 1.1, december 2020

Digitalni adapter za navor

Hvala, ker ste izbrali digitalni navorni adapter serije WRG. Pred uporabo natančno preberite navodila . Ta digitalni navorni adapter serije WRG je enostaven za uporabo. Vključite ga in namestite digitalni navorni adapter.



Specifikacije izdelka

Model	WRG2-030 WRGB-135 WRG4-200 WRG4-340 WRG6-600 WRG8-1000					
Natančnost	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %	+2 %
Spomin	50	50	50	50	50	50
Razlika	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Obseg prikaza	0,3–30 Nm	1,35–135 navtičnih milj	2400 Nm	3,4–340 navtičnih morskih milj	6–600 Nm	10–1000 Nm
Območje alarma	1,5–30 Nm	6,8–135 navtičnih morskih milj	10–200 Nm	17–340 navtičnih morskih milj	60–600 Nm	100–1000 Nm
Garancija natančnosti	20 100 % največjega prostora za shranjevanje					
Vožnja	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Model	Vrh/Sled					
Enote	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·N·m	
Dolžina	L75 x 45 mm				Š 100 x 56 mm	
Teža	140 g	210 g	210 g	210 g	532 g	
Baterija	AAA2 kosa				AA2 kosov	

Videz



Kako uporabljati digitalni adapter za navor

Prosimo, ne pritiskajte gumbov "Men" in "O" hkrati.

Sistem bo preklopil v način kalibracije.

3-1: Vstavljanje in zamenjava baterij.

1. 2 kosa AAA ali 2 kosa AA za 3/4*

2. Za dober stik naj bo navoj čist in suh.

3. Odprite pokrov baterije.

4. Odstranite staro baterijo. 5. Vstavite 2 bateriji AAA v digitalni nastavek za vrtenje.

adapter.

6. Privijte pokrov baterije



Pokrov baterije

OPOMBA

1. Ko je baterija skoraj prazna, se prižge ikona »baterija«.
2. Če napravo shranjujete dlje časa, odstranite baterijo.
3. Življenjska doba baterije je odvisna od njene kakovosti in števila uporabljenih lučk in brenčala .
4. Tipična življenjska doba baterije je do 50 ur.

3-2 Vkllop

1. Pritisnite in spustite gumb »O« , da vklopite digitalni adapter za navor. Na LCD-zaslonu se bo prikazalo »tr ACE«. »Ptop« ali



2. Po 2 sekundah se na LCD-zaslonu prikaže »0,0«.
3. Premaknite digitalni adapter.
4. Izmerjena vrednost navora bo prikazana na LCD-zaslonu.

OPOMBA

Če adapterja za vrtenje ne uporabljate 70 sekund, se bo samodejno izklopil.

3-3 Kako izbrati enoto

Pritisnite gumba "mem" in "Peak" .

Hkrati pritisnite in spustite gumb »Sledenje« , da izberete različne enote navora.



3-5 Kako nastaviti »Vrh« ali »Sled«*.

Vrh:

- 1 Pritisnite in spustite gumb »Peak-Trace«, medtem ko je digitalni adapter za navor vklopljen.
2. Na LCD-zaslonu se bo prikazalo »Ptop«
3. Na LCD-zaslonu se bo po 2 sekundah prikazala vrednost 0,0.



Sled

- 1 Pritisnite in spustite gumb »Peak-Trace«, medtem ko je digitalni adapter za navor vklopljen.
2. Na LCD-zaslonu se prikaže »Er ACE«.
3. Na LCD-zaslonu se bo po 2 sekundah prikazala vrednost 0,0.

3-6 Izklop.

1 Če digitalnega nastavka za vrtenje ne uporabljate 70 sekund, se bo samodejno izklopil.

2.1b Ročni izklop digitalnega nastavka za vrtenje: pritisnite in spustite gumb »O«.



3-7 Pomnilnik

1. Vrednost, ki jo želite shraniti, mora biti v načinu "Peak".
2. Pritisnite gumb »Mem« vsaj 1 sekundo in ga spustite.
3. LCD-zaslon prikazuje številko pomnilnika "P01" in "vrednost navora".
4. Ponovno pritisnite gumb »Mem« za vsaj 1 sekundo.
5. Na LCD-zaslonu se bosta prikazala številka pomnilnika "P02" in "Vrednost navora".
6. "P01" je zadnja izmerjena vrednost. "P50" je najstarejša izmerjena vrednost.

OPOMBA

1. Ta digitalni adapter za navor shrani zadnjih 50 vrednosti meritev navora skupine

Varnostno obvestilo



Ne pritiskajte hkrati gumbov »Mem« in »O« (vklop/izklop) .

Sistem bo preklopil v način kalibracije.

Hranite na čistem in suhem mestu.

Obrišite nastavljen nastavek in LCD-zaslon z mehko, suho in čisto krpo.

Upoštevajte osnovne varnostne ukrepe , zlasti pri uporabi digitalnega nastavka za vrtenje na otrocih in invalidih ali v njihovi bližini .

Digitalnega adapterja za vrtenje nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Digitalnega adapterja za vrtenje nikoli ne čistite z organskimi topili.

Digitalni adapter za vrtenje uporabljajte samo za namene, opisane v tem priročniku.

Digitalnega adapterja za vrtenje ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali je poškodovan.

Digitalnega nastavka za vrtenje ne razstavljajte.

Digitalnega adapterja za vrtenje ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vlagi, neposredni sončni svetlobi ali močnim udarcem.

Ne stresajte in ne vibrirajte.

Za zagotovitev natančnih meritev je potrebna redna kalibracija .

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Mobilno
Digitalni adapter za moment, 1/4"
3-30 Nm



Korisnički priručnik

Svezak 1.1 Prosinac 2020.

Digitalni adapter za okretni moment


Hvala vam što ste odabrali digitalni adapter momenta serije WRG. Molimo pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe . Ovaj digitalni adapter momenta serije WRG jednostavan je za korištenje. Uključite ga i stavite digitalni adapter momenta.



Specifikacije proizvoda

Model	WRG2-030 WRGB-135 WRG4-200 WRG4-340 WRG6-600 WRG8-1000					
Točnost	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
Memorija	50	50	50	50	50	50
Razlika	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Raspon prikaza	0,3–30 Nm	1,35–135 nautičkih milja	2400 Nm	3,4–340 nautičkih milja	6–600 Nm	10–1000 Nm
Raspon alarma	1,5–30 Nm	6,8–135 nautičkih milja	10–200 Nm	17–340 nautičkih milja	60–600 Nm	100–1000 Nm
Jamstvo točnosti	20 100% maksimalnog prostora za pohranu					
Pogon	1/4–	3/8"	MT	1/2	3/4"	3/4"
Model	Vrh/Trag					
Jedinice	Nm/kg·cF·kg·m/lb·in/lb·ft www				kg·m·lb·ft·N·m	
Duljina	L75 x 45 mm				D 100 x 56 mm	
Težina	140 g	210 g	210 g	210 g	532 g	
Baterija	AAA2 kom				AA2 kom	

Izgled

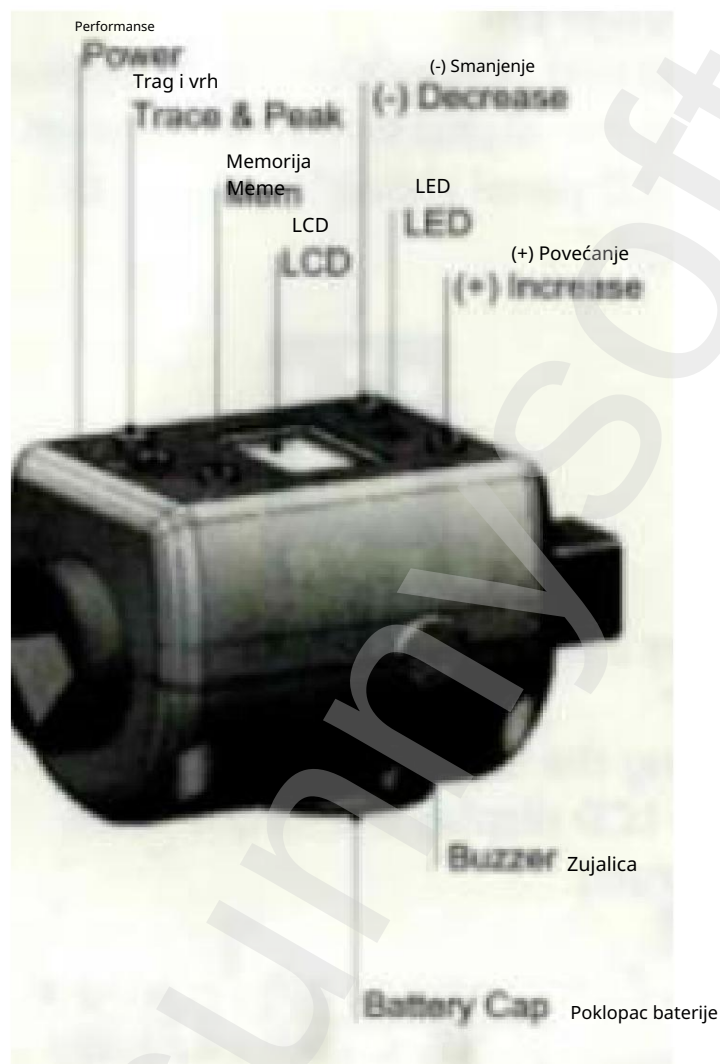

Kako koristiti digitalni adapter za moment

Molimo vas da ne pritiskate tipke "Men" i "O" istovremeno.

Sustav će ući u način kalibracije .

3-1: Umetanje i zamjena baterija.

1. 2 kom AAA ili 2 kom AA za 3/4*

2. Za dobar kontakt, navoj održavajte čistim i suhim.

3. Otvorite poklopac baterije.

4. Izvadite staru bateriju. 5. Umetnite 2 AAA baterije u digitalni adapter za okretni moment.

adapter.

6. Pričvrstite poklopac baterije vijcima



Poklopac baterije

BILJEŠKA

1. Kada je baterija gotovo prazna, ikona "baterija" će zasvijetliti.
2. Ako se uređaj skladišti dulje vrijeme, izvadite bateriju.
3. Vijek trajanja baterije ovisi o njezinoj kvaliteti i broju korištenih svjetala i zupalice .
4. Tipično trajanje baterije je do 50 sati.

3-2 Uključivanje

1. Pritisnite i otpustite gumb „O“ za uključivanje digitalnog adaptera za okretni moment.
LCD zaslon će prikazati „tr ACE“. Ptop“ ili



2. Nakon 2 sekunde, LCD zaslon će prikazati „0,0“.
3. Premjestite digitalni adapter.
4. Izmjerena vrijednost momenta bit će prikazana na LCD zaslonu.

BILJEŠKA

Ako adapter za zatezni moment ne koristite 70 sekundi, automatski će se isključiti.

3-3 Kako odabrati jedinicu

Pritisnite tipke "mem" i "Peak" .

Istovremeno pritisnite i otpustite tipku „Trace“ za odabir različitih jedinica momenta.



3-5 Kako postaviti „Vrh“ ili „Trag“*.

Vrh:

- 1 Pritisnite i otpustite gumb „Peak-Trace“ dok je digitalni adapter za okretni moment uključen.
2. LCD zaslon će prikazati „Ptop“
3. LCD zaslon će prikazati 0.0 nakon 2 sekunde.



Trag

- 1 Pritisnite i otpustite gumb „Peak-Trace“ dok je digitalni adapter za okretni moment uključen.
2. LCD zaslon prikazuje „Er ACE“.
3. LCD zaslon će prikazati 0.0 nakon 2 sekunde.

3-6 Isključivanje.

1 Ako digitalni adapter momenta ne koristite 70 sekundi, automatski će se isključiti.

2.1b Ručno isključivanje digitalnog adaptera za moment: pritisnite i otpustite tipku „O“.



3-7 Memorija

1. Vrijednost koja se pohranjuje mora biti u načinu rada "Peak".
2. Pritisnite tipku "Mem" najmanje 1 sekundu i otpustite.
3. LCD zaslon prikazuje broj memorije "P01" i "Vrijednost momenta".
4. Ponovno pritisnite tipku "Mem" najmanje 1 sekundu.
5. LCD će prikazati broj memorije "P02" i "Vrijednost momenta".
6. "P01" je najnovija izmjerena vrijednost. "P50" je najstarija izmjerena vrijednost.

BILJEŠKA

1. Ovaj digitalni adapter za moment pohranjuje posljednjih 50 grupnih vrijednosti mjerenja momenta

Sigurnosna obavijest



Nemojte istovremeno pritiskati tipke „Mem“ i „O“ (Uključeno/Isključeno) .

Sustav će ući u način kalibracije .

Čuvati na čistom i suhom mjestu.

Obrišite adapter za zatezanje i LCD zaslon mekom, suhom i čistom krpom.

Treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza , posebno pri korištenju digitalnog adaptera za moment na ili u blizini djece i osoba s invaliditetom .

Nikada ne uranjajte digitalni adapter za okretni moment u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Nikada ne čistite digitalni adapter za moment organskim otapalima.

Digitalni adapter za moment koristite samo u svrhu opisanu u ovom priručniku.

Ne koristite digitalni adapter za moment ako ne radi ispravno ili je oštećen.

Ne rastavljajte digitalni adapter za moment.

Ne izlažite digitalni adapter za moment ekstremnim temperaturama, vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili jakim udarcima.

Ne tresti i ne vibrirati.

Redovita kalibracija je potrebna kako bi se osigurala točna mjerenja.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz